

urmet

ADDENDUM



ATTENZIONE



**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
CONTENUTE SU QUESTO FOGLIO PRIMA
DI COLLEGARE E INSTALLARE QUESTO
DISPOSITIVO**

Prima di collegare questo dispositivo ad un sistema iPerTALK è indispensabile verificare che il firmware del centralino e del videotelefono siano entrambi aggiornati all'ultima versione. Se così non fosse, è necessario eseguire l'aggiornamento del firmware del Centralino e del firmware del Videotelefono alle rispettive ultime versioni disponibili.

Seguono le istruzioni per il download dei Firmware necessari e le istruzioni per la loro installazione, nel caso in cui il centralino sia connesso a Internet e nel caso in cui non sia connesso.

Si consiglia di effettuare un backup del sistema prima dell'aggiornamento software. Verificare che il sistema sia a riposo prima di avviare l'aggiornamento software.

Caso in cui il sistema iPerTALK è connesso ad Internet

Aggiornamento FW del Centralino alla versione 2.2.2 o superiore

Tramite l'interfaccia Web MyTALK, accedendo con le credenziali di un utente tipo Installatore o Amministratore, è possibile procedere all'aggiornamento software di iPerTALK.

Nella interfaccia MyTALK, selezionare la voce del menù principale "Sistema" e quindi la voce di menù "Aggiornamento software".

Se è disponibile il nuovo firmware 2.2.2 (o versione superiore) del sistema iPerTALK, nella sezione "sistema" della pagina aggiornamento software, in corrispondenza della modalità "Cloud", comparirà un Flag di colore verde e il nome della nuova versione firmware.

Premere il tasto "Aggiorna" per aggiornare il firmware del sistema iPerTALK.

Aggiornamento FW del Videotelefono 1375/816 alla versione 2.6.0.761 o superiore

Una volta completato l'aggiornamento del sistema, accedere nuovamente all'interfaccia web MyTALK e quindi alla pagina Aggiornamento software (seguendo i passi sopra indicati).

Nella sezione "Dispositivi", verificare della disponibilità della versione firmware 2.6.0.761 (o superiore) per il Videotelefono 1375/816; in caso affermativo comparirà l'indicazione del nome della nuova versione firmware (colonna Versione Cloud) e un tasto "Scarica" selezionabile.

Premere il tasto "Scarica" per aggiornare il firmware del Videotelefono da installare, al termine è necessario far riavviare tutti i Videotelefonni 1375/816 presenti nel sistema, per eseguire l'operazione di riavvio è necessario selezionare la voce del menù principale "Sistema", quindi la voce di menù "Configurazioni Avanzate" e selezionare la voce "Estensioni" cercare nell'elenco degli interni i Videotelefonni 1375/816 e premere il tasto di riavvio () presente nella colonna "Azioni", dopo alcuni secondi il Videotelefono si riavvierà e si aggiornerà con il nuovo FW.

Caso in cui il sistema iPerTAlk NON è connesso ad Internet:

Aggiornamento FW del Centralino

Accedere al sito Urmet e selezionare la voce del menù principale “Download” e al sottomenù “Software, Firmware e Driver”.

Quindi selezionare in sequenza le seguenti voci di menù:

- “SW Tecnico” à “Comunicazione” à “Telefonia”
- Aggiornamento Sistema iPerTAlk

Entrare quindi nella sezione “iPerTAlk - Sistema” e scaricare l’ultima versione del firmware per il sistema iPerTAlk (deve essere uguale o successiva alla 2.2.2).

Procedere all’aggiornamento mediante la modalità WEB.

Al termine della procedura di aggiornamento, il sistema iPerTAlk si riavvierà automaticamente e pertanto sarà necessario effettuare nuovamente il login al sistema

Aggiornamento FW del Videotelefono - versione 2.6.0.761 (o superiore)

Sempre dalla sezione “Telefonia”, selezionare la voce “iPerTAlk - Telefoni” e scaricare il Firmware per il modello 1375/816 (videotelefono da installare)

Mediante il Browser, eseguire i seguenti passi:

- collegarsi all’interfaccia MyTAlk del centralino ed accedere con le credenziali di un utente tipo Installatore o Amministratore
- dalla voce del menù principale “Sistema”, selezionare la voce “Aggiornamento Software”

Procedere all’aggiornamento mediante la modalità WEB, al termine è necessario far riavviare tutti i Videotelefoni 1375/816 presenti nel sistema, per eseguire l’operazione di riavvio è necessario selezionare la voce del menù principale “Sistema”, quindi la voce di menù “Configurazioni Avanzate” e selezionare la voce “Estensioni” cercare nell’elenco degli interni i Videotelefoni 1375/816 e premere il tasto di riavvio () presente nella colonna “Azioni”, dopo alcuni secondi il Videotelefono si riavvierà e si aggiornerà con il nuovo FW.

Verifica finale

Verificare che il firmware del sistema iPerTAlk (Home page di accesso) e che il Firmware dei Videotelefoni 1375/816 (sezione Dispositivi della pagina Aggiornamento Software) siano stati caricati correttamente e siano allineati alle versioni da voi caricate.

Se il Videotelefono non era ancora stato collegato alla rete IperTAlk collegarlo e se il centralino è abilitato all’auto acquisizione dei terminali Urmet, il Videotelefono si collegherà e configurerà da solo.

In caso di auto acquisizione disattivata procedere come descritto nei rispettivi manuali.